


Verarbeitungshinweise MA 1 Crimp


SKS – Artikel – Nr.: 930 318-100, ...-101, ...-102, ...-103, ...-104, ...-106, ...-107

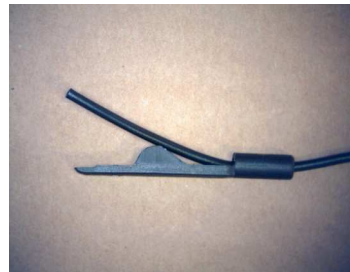


1



2

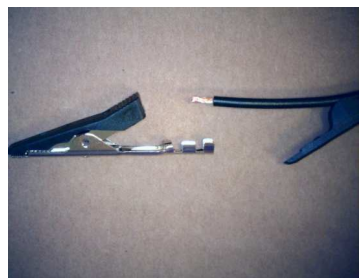

3

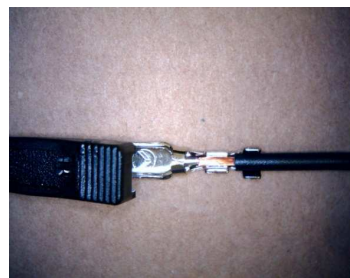

4

Leitung durch unteres Isolierteil schieben (Bild 2), Drahtende 4,0+/-0,5mm abisolieren (Bild 3) und im Crimpanschluss gemäß DIN 60352-2 9.4 positionieren (Bild 4).



5



6

Leitung mit empfohlenem Crimpwerkzeug anschlagen (z. Bsp. Handcrimpzange mit Crimpeinsatz 539680-2 von TE / Bild 5) und Isolierunterteil durch aufschieben montieren (Bild 6 / Bitte beachten sie die Rastnasen im Isolierunterteil).

